

[Plastic stud inner face wheel arch liner.pdf](#)

Referentie SSM45754

Modellen Defender / L316

Defender met Puma-dieselmotor –  
Titel lekkage uit de slang van de  
tussenkoeler

Categorie Engine

Laatste wijziging 27-sep-2010 00:00:00

Symptoom 497000 Engine Noise

**Probleem:** Land Rover heeft een klein aantal meldingen ontvangen inzake een luchtlek geluid vanuit de motorruimte tijdens het optrekken, wat ertoe kan leiden dat de DTC P0299-00 (Te lage vuldruk in turbocharger) wordt opgeslagen in de regelmodule van de aandrijflijn.

**Oorzaak:** De vuldruk slang (onderdeelnummer PNH500670) tussen de turbocharger en de tussenkoeler kan lek zijn geraakt als gevolg van schuren tegen een kunststof tapeind aan de binnenkant van het binnenspatscherm. Raadpleeg de foto in de bijlage.

**Actie:** Als de onderdelen elkaar raken, vervangt u de slang zo nodig en legt u deze volgens het juiste traject tussen de turbocharger en de tussenkoeler. Wis vervolgens de eventueel opgeslagen DTC's.

Dien een EPQR in voor eventueel aangetroffen gevallen.