

TECHNISCH BULLETIN
LTB00393
29 juni 2011



© Jaguar Land Rover Limited
Alle rechten voorbehouden.

HOOFDSTUK: 303-04B

Actuatorarm turbocharger - reparatie van lager niveau

BETROFFEN VOERTUIGBEREIK:

MARKTEN:

Allen, uitgezonderd NAS

SAMENVATTING:

Klanten kunnen melden dat de motorprestaties beperkt zijn en/of dat het motorcontrolelampje gaat branden in de instrumentengroep. De volgende diagnosefoutcodes (DTC's) P0234 of P0299 kunnen worden opgeslagen in de Regelmodule van de aandrijflijn. Er is nu een reparatieset beschikbaar voor gevallen waarin de beweging van de actuatorarm van de turbocharger beperkt lijkt te zijn vanwege corrosie van de actuatorstang en -pennen.

Corrosie van de actuatorarm van de turbocharger kan de bewegingsmogelijkheid van de actuatorarm beperken.

Meldt de klant een klacht, volg dan de service-instructie die hieronder wordt beschreven.

BENODIGDE ONDERDELEN:

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| LR019905 | Actuatorarm | Aantal: 1 |
| LR029042 | Vet | Aantal: 1 |

GARANTIE:



| | | | | |
|---|--|------------|----|----------|
| | | | | |
| Een nieuwe actuatorarm van de turbocharger aanbrengen | | 0,6 uur | 69 | LR018396 |
| DTC's lezen en wissen | | 0,2 uur | | |



INSTRUCTIES VOOR DE WERKPLAATS:

Lees de DTC's en wis ze.

Breng een nieuwe actuatorarm van de turbocharger aan (zie TOPIx Werkplaatshandboek, Defender 2.4 Puma - 303-04B).