

TECHNISCH BULLETIN

LTB00795

26 juni 2015



© Jaguar Land Rover Limited
Alle rechten voorbehouden.

HOOFDSTUK: 205-02

Storing van oliepomp actieve on-demandkoppeling, DTC P1889-14 is opgeslagen

BETROFFEN VOERTUIGBEREIK:

Range Rover Evoque (LV)

Jaar: 2012-2015

VIN-NUMMERS: CA600000-FH050449

Met: Actieve koppeling op verzoek

Freelander 2/LR2 (LF)

Jaar: 2010-2014

VIN-NUMMERS: AA171446-FH439912

Met: Actieve koppeling op verzoek

Freelander 2/LR2 (LF)

Jaar: 2011-2015

VIN-NUMMERS: BL900000-FL911856

Met: Actieve koppeling op verzoek

MARKTEN:

Alle

SAMENVATTING:

Situatie: Een klant kan melden dat het bericht 'Transmissiestoring - verminderde tractie' bericht wordt weergegeven op het instrumentenpaneel (IC).

Een monteur zal zien dat DTC P1889-14 is opgeslagen in het DTC-geheugen.

Oorzaak: Onvoldoende veerbelasting voor collector en borstels in de oliepomp van de actieve on-demandkoppeling.

Voorgestelde code klacht van de klant - MR4.

Handeling: Als de klant dit probleem meldt, volgt u de onderstaande service-instructie.

BENODIGDE ONDERDELEN:

LR075763	Oliepomp van actieve on-demandkoppeling	Aantal: 1
LR001193	Bevestigingsbouten van de aandrijfas	Aantal: 6
LR002883	Aandrijfasflensset	Aantal: 1

SPECIAAL GEREEDSCHAP:

Door JLR goedgekeurd diagnosesysteem (SDD)



E179225

Door JLR goedgekeurde acculader

**GARANTIE:**

 **N.B.: Reparatieprocedures zijn voortdurend aan herziening onderhevig, zodat de tijden kunnen worden gewijzigd: de hier genoemde tijden gelden slechts als richtlijn. Raadpleeg altijd TOPIx voor de meest recente reparatietijd.**

 **N.B.: DDW vereist het gebruik van oorzakelijke onderdeelnummers. Op claims voor alleen arbeid moet het oorzakelijke onderdeelnummer met hoeveelheid nul worden ingevuld.**

BESCHRIJVING VAN DE BEWERKING	BEWERKINGSNR.	TIJD (UUR)	ACES KLACHTCODE	OORZAKELIJK ONDERDEEL
Oliepomp van actieve on-demandkoppeling - vervangen - Freelanders 2/LR2 - TD4	51.30.02	0.9	42	LR008958
Oliepomp van actieve on-demandkoppeling - vervangen - alle behalve Freelanders 2/LR2 TD4	51.30.02	1.0	42	LR008958
Lees en wis de DTC's.	12.90.16	0.2	42	LR008958

 **N.B.: De normale garantieprocedures zijn van toepassing.**

INSTRUCTIES VOOR DE WERKPLAATS:

1. Vervang de oliepomp van de actieve on-demandkoppeling (zie TOPIx werkplaatshandboek, sectie 205-02).
2. Sluit de door JLR goedgekeurde acculader aan.
3. Sluit het SDD-systeem aan op de auto en start een nieuwe diagnosesessie door het VIN (voertuigidentificatienummer) van de huidige auto in te lezen en de procedure voor gegevensverzameling te starten.
4. Lees en wis de DTC's.
5. Als alle taken zijn voltooid, verlaat u de huidige sessie door het tabblad Sessie te selecteren en vervolgens de optie 'Sessie sluiten' te selecteren.
6. Ontkoppel het SDD-systeem.
7. Koppel de door JLR goedgekeurde acculader los.