

TECHNISCH BULLETIN
LTB00393
29 juni 2011



© Jaguar Land Rover Limited
Alle rechten voorbehouden.

HOOFDSTUK: 303-04B

Actuatorarm turbocharger - reparatie van lager niveau

BETROFFEN VOERTUIGBEREIK:

**Defender (LD) - Alleen 2.4L
Puma Diesel**

Jaar:

vanaf 2007

VIN-NUMMERS:

vanaf 7A732615

MARKTEN:

Allen, uitgezonderd NAS

SAMENVATTING:

Situatie: Klanten kunnen melden dat de motorprestaties beperkt zijn en/of dat het motorcontrolelampje gaat branden in de instrumentengroep. De volgende diagnosefoutcodes (DTC's) P0234 of P0299 kunnen worden opgeslagen in de Regelmodule van de aandrijflijn. Er is nu een reparatieset beschikbaar voor gevallen waarin de beweging van de actuatorarm van de turbocharger beperkt lijkt te zijn vanwege corrosie van de actuatorstang en -pennen.

Oorzaak: Corrosie van de actuatorarm van de turbocharger kan de bewegingsmogelijkheid van de actuatorarm beperken. **Voorgestelde code klacht van de klant - D42.**

Handeling: Meldt de klant een klacht, volg dan de service-instructie die hieronder wordt beschreven.

BENODIGDE ONDERDELEN:

LR019905	Actuatorarm	Aantal: 1
LR029042	Vet	Aantal: 1

GARANTIE:

 **N.B.: Reparatieprocedures zijn voortdurend aan herziening onderhevig, zodat de tijden kunnen worden gewijzigd: de hier genoemde tijden gelden slechts als richtlijn. Raadpleeg altijd TOPIx voor de meest recente reparatietijd.**

 **N.B.: DDW vereist het gebruik van oorzakelijke onderdeelnummers. Op claims voor alleen arbeid moet het oorzakelijke onderdeelnummer met hoeveelheid nul worden ingevuld.**

BESCHRIJVING VAN DE BEWERKING	BEWERKINGSNR.	TIJD	ACES KLACHTCODE	OOZAKELIJK ONDERDEEL
Een nieuwe actuatorarm van de turbocharger aanbrengen	19.42.79	0,6 uur	69	LR018396
DTC's lezen en wissen	12.90.16	0,2 uur		

 **N.B.: Het normale garantiebeleid en de normale garantieprocedures zijn van toepassing.**

INSTRUCTIES VOOR DE WERKPLAATS:

1. Lees de DTC's en wis ze.
2. Breng een nieuwe actuatorarm van de turbocharger aan (zie TOPIx Werkplaatshandboek, Defender 2.4 Puma - 303-04B).